预案编号:

预案版本号: 2024 年第 2 版

天津力神新能源科技有限公司 突发环境事件应急预案

天津力神新能源科技有限公司

二〇二四年四月

发布令

全体同仁:

依据《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位 突发环境事件应急预案备案管理办法》、《天津市环保局突发环境事件应急预案》、《企业突 发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作 指南(试行)》。本公司回顾上一版环境应急预案的实施和应急演练情况,对环境应急预案进 行了修订。现对修订后的环境应急预案进行发布。

本公司突发环境事件应急预案是厂区应急管理工作纲领性文件,是指导突发环境事故应急管理工作指南,各部门要认真贯彻和学习,积极参加公司及部门组织的演练,确保公司环境应急管理工作得到有效落实。

本预案自发布之日起实施。

天津力神新能源科技有限公司 签署人:

年 月 日

目 录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制背景	1
1.3 编制依据	1
1.3.1 法律法规、规章、指导性文件	1
1.3.2 标准、技术规范	2
1.3.3 其他文件	2
1.4 适用范围	3
1.5 工作原则	3
1.6 应急预案体系	3
2 基本情况	5
2.1 企业基本信息	5
2.1.1 企业概况	5
2.1.2 企业平面布局	5
2.1.3 疏散路线	6
2.1.4 雨污水排放情况	7
2.2 环境风险物质基本情况	7
2.3 周边环境状况及环境保护目标情况	9
2.3.1 大气环境风险受体	9
2.3.2 水环境风险受体	9
3 环境风险源识别与风险评估	11
4 应急组织机构、人员与职责	15
4.1 应急组织机构	15
4.2 应急指挥中心的主要职责	16
4.2.1 应急指挥中心的主要职责	16
4.2.2 应急指挥中心中各成员的职责如下	17
4.3 政府主导应急处置后的指挥与协调	17
5 应急能力建设	18
5.1 应急处置队伍	18

5.1.1 现场抢险组(负责人: 蔡强)	18
5.1.2 通讯联络组(负责人: 韩艳阳)	18
5.1.3 后勤保障组(负责人: 赵家炳)	18
5.1.4 疏散引导组(负责人: 蒋洋生)	18
5.1.5 环境应急组(负责人: 庞世悦)	19
5.2 应急物资和应急装备	19
6 预警与信息报送	21
6.1 报警、通讯联络方式	21
6.2 预警机制	22
6.2.1 预警信息获得	22
6.2.2 预警方式、内容	22
6.2.3 预警研判、预警等级和预警方案	22
6.2 信息报告与处置	23
6.2.1 企业内部报告	23
6.2.2 信息上报	23
6.2.3 报告内容	23
7 应急响应和措施	26
7.1 分级响应机制	26
7.1.1 现场级响应(三级响应)	26
7.1.2 厂区级响应(二级响应)	26
7.1.3 社会级响应(一级响应)	26
7.2 应急响应流程	26
7.4 现场应急措施	27
7.4.1 液态风险物质泄漏事故现场应急处置	27
7.4.2 导热油泄露事故现场应急处置	29
7.4.3 污水处理站泄漏事故现场应急处置	30
7.4.4 天然气泄漏事故现场应急处置	30
7.4.5 火灾事故现场应急处置	32
8 后期处置	35
8.1 现场保护	35

8.2 现场清洁	35
8.3 善后赔偿(负责人: 梁荣嵘)	35
8.4 事故调查和评估	35
9 保障措施	36
9.1 通信与信息保障	36
9.2 应急队伍保障	36
9.3 应急物资装备保障	36
9.4 经费及其他保障	36
10 应急培训和演练	37
10.1 应急培训	37
10.2 应急演练	37
11 奖惩	39
11.1 奖励	39
11.2 责任追究	39
12 预案发布、更新	40
12.1 预案发布及备案	40
12.2 更新	40
12.3 制定与解释	40
12.4 应急预案实施	40
附录术语	41
附图附件	43

1总则

1.1 编制目的

为了规范和强化本企业人员应对厂区内突发环境事件应急处置工作,规范企业突发环境事件应急管理与处置工作,建立健全应急救援体系,提高预防、应急响应和处置能力,加强企业与政府应对工作衔接,制定本预案。在突发环境事件发生时,通过本预案的实施,能迅速、有序、高效地开展应急处置,减少经济损失,降低对环境的影响。

1.2 编制背景

根据《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第 34 号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4 号)、《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》(津环保应[2015]40 号)、《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34 号)和《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等文件的相关要求,本公司针对全厂进行了环境风险评估,形成了《天津力神新能源科技有限公司环境风险评估报告》,并在此基础上编制《天津力神新能源科技有限公司突发环境事件应急预案》。

1.3 编制依据

- 1.3.1 法律法规、规章、指导性文件
- (1) 《中华人民共和国环境保护法》, 2014年4月24日修订, 2015年1月1日实施;
- (2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年4月29日修订,2020年9月1日实施;
- (3)《中华人民共和国大气污染防治法》,2018年10月26日修正,2018年10月26日 实施:
 - (4)《中华人民共和国水污染防治法》,2017年6月27日修正,2018年1月1日实施;
 - (5) 《中华人民共和国土壤污染防治法》,2019年1月1日实施;
- (6)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日发布,2007年11月1日起 实施);
- (7) 《突发环境事件信息报告方法》 (环境保护部令 2015 年第 17 号), 2011 年 5 月 1 日起施行:
 - (8) 《突发事件应急预案管理办法》(国办发[2013]101号),2013年10月25日实施;
- (9)《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令[2015]第 34 号),2015 年 6 月 5 日 实施;

- (10) 《突发环境事件调查处理办法》(环境保护部令 2014 年第 32 号)(2014 年 12 月 19 日公布, 2015 年 3 月 1 日起施行);
- (11)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》 (环发[2015]4号),2015年1月9日实施:
- (12) 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》的通知(环办应急[2018]8号),2018年1月31日;
 - (13) 《天津市突发事件应急预案管理办法》(2014年6月17日发布并实施);
- (14)《天津市人民政府关于印发天津市突发事件总体应急预案的通知》(津政规[2021]1号):
 - (15) 关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知,2014年5月;
- (16)《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》(津环保应[2015]40号);
- (17)《关于印发〈天津市突发环境事件应急预案编制导则〉(工业园区版、企业版)的通知》(津环保监[2010]229号);
- (18)《天津市生态环境保护条例》(2019年1月18日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第2次会议通过),2019年3月1日实施;
 - (19) 《天津市大气污染防治条例》(天津市人民代表大会,2020年9月25日修正);
 - (20)《天津市水污染防治条例》(天津市人民代表大会,2020年9月25日修正);

1.3.2 标准、技术规范

- (1) 《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021);
- (2) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018):
- (3)《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号),2014年4月3 日实施;
- (4)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(2023 年 7 月 1 日后执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023))。

1.3.3 其他文件

- (1) 本公司历次建设项目的环评报告及批复文件:
- (2)《天津力神电池股份有限公司—六期分厂突发环境事件应急预案》(备案号: tjgx-2019-27-2);
 - (3) 本次编制的《天津力神新能源科技有限公司环境风险评估报告》和《天津力神新能

源科技有限公司环境应急资源调查报告》;

(4) 本公司其他相关的技术资料和材料。

1.4 适用范围

本预案适用于天津力神新能源科技有限公司位于天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新三路 10 号内现有工程活动突发环境事件风险的评估,包括环境风险物质泄漏及火灾爆炸伴生次生环境风险。

1.5 工作原则

(1) 救人第一、环境优先

高度重视员工的生命权和健康权,并切实加强对应急救援人员的安全防护工作。突发环境 事件应急工作中坚持环境优先,坚持最大限度预防和减轻环境污染。

(2) 先期处置, 防止危害扩大

做好事故预防、预警和响应工作,做好先期处置、应急处置工作,防止突发环境事件危害 扩大。

(3) 快速响应、科学应对

环境突发事件的发生具有很强的突发性,按照分级响应的原则快速启动相应的应急预案, 充分利用现有专业环境应急救援力量,科学应对突发环境事件。

(4) 应急岗位与生产岗位,有效结合

根据企业环境风险源分布,科学地将各突发环境事件应急任务落实到具体工作岗位与负责人。

(5) 统一领导, 分级负责

在天津滨海高新区应急指挥中心的统一领导下,公司应急救援指挥部负责现场指挥应急救援工作,相关部门按照各自职责和权限,负责事故的应急处置工作。

1.6 应急预案体系

根据预案针对的内容不同,分为3类,即综合、专项、现场处置预案。

本应急预案是针对本厂区的情况制定的应对突发环境事件的综合预案,也包括不同类别环境事故的处置及报告流程,重点描述现场处置方案和先期处置方案,不单独制定各类不同事故的专项应急预案。本预案与公司生产安全事故应急预案相互支持、互相配合关系,当发生生产安全与环境危害共生事故或火灾事故,在安全第一的原则下,本预案配合消防应急,最大限度减轻事故对环境的危害;环境应急处置中出现人身安全伤害或继发火灾爆炸事故,立即衔接公司消防事件应急预案、生产安全事故应急预案,救人第一。

本公司突发环境事件应急预案与滨海高新区突发环境事件应急预案联动,当公司突发环境事件超出本公司处置能力时,应急总指挥报告高新区生态环境局、应急办,根据情况启动滨海高新区突发环境事件应急预案。同时,滨海高新区突发环境事件应急预案对本公司突发环境事件应急预案提供指导。公司内部应急预案体系及其外部预案关系图如下:

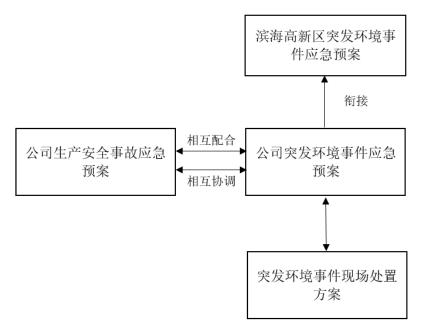


图 1.6-1 预案与公司外部应急预案体系衔接关系图

2基本情况

2.1 企业基本信息

2.1.1 企业概况

企业名称: 天津力神新能源科技有限公司

企业地址: 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新三路10号

企业法人: 张强

组织机构代码: 915107273456798139

中心坐标: 东经 117 4'27.27"、北纬 39 4'29.26"

行业类别: C3841 锂离子电池制造

企业类型:有限责任公司

企业简介:

天津力神新能源科技有限公司,成立于 2015 年 7 月,本厂区前身为天津力神电池股份有限公司六期分厂,于 2022 年归属于天津力神新能源科技有限公司,是一家拥有自主知识产权核心技术、专用从事锂离子蓄电池技术研发、生产和经营的股份制高新技术企业。本公司位于天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新三路 10 号,厂区总占地面 5 万平方米,由两座生产厂房、一座动力站、一座污水处理站和门卫室等建筑构成,在厂区内进行电池电极生产、电池装配、电池化成和电池 pack 等电池加工。本公司年产车用锂离子动力电池电极 6 亿 Ah,即正、负极片各 2400 万 m²,全部用于后续锂离子动力电池生产,产能为年产锂离子动力电池1296 万只,其中方型铝壳电池年产 864 万只,聚合物电池年产 432 万只。劳动定员 500 人,单班 8 小时工作制,每天三班制运行,年生产 300 天。

本厂区前身为天津力神电池股份有限公司六期分厂,于 2022 年归属于天津力神新能源科技有限公司,本厂区共履行过 2 期环评手续,详见下表。

序	项目名称	环境景	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	竣工环境保护验收	
号	·	批准文号	批准时间	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	天津力神电池股份有限公司电 动汽车动力电池扩建项目环境 影响报告书	津高新环保许可 书[2015]4 号	2015年7月20日	于 2019 年 9 月 3 日通过竣工环保验收,并取得自主验收意见	
2	天津力神电池股份有限公司动 力电池电极产能扩建项目环境 影响报告书	津高新审环准 [2018]84 号	2018年7月31日	于 2019 年 9 月 3 日通过竣工环保验收,并取得自主验收意见	

表 2.1-1 全厂环评手续一览表

2.1.2 企业平面布局

本公司中心位置坐标为东经 117 %27.27"、北纬 39 %29.26"。厂区北侧为天津市德力电子

仪器有限公司和天津市津荣天宇精密机械有限公司,厂区西侧为创新三路,南侧为海泰南道, 东侧隔海泰充换电站与海泰大道相邻。

厂区总占地面积为 47256m²。主要构筑物包括:两座生产厂房、一座动力站、一座污水处理站、一间危废暂存间和一个微型消防站等建筑。厂区平面布局见下图。



图 2.1-1 厂区平面布局图

2.1.3 疏散路线

本公司在厂区西侧和南侧的开阔空地处各设置1个紧急集合点,发生突发环境事件需要厂区内人员撤离时,厂区各出入口均作为紧急出口。厂区紧急疏散图见下图。

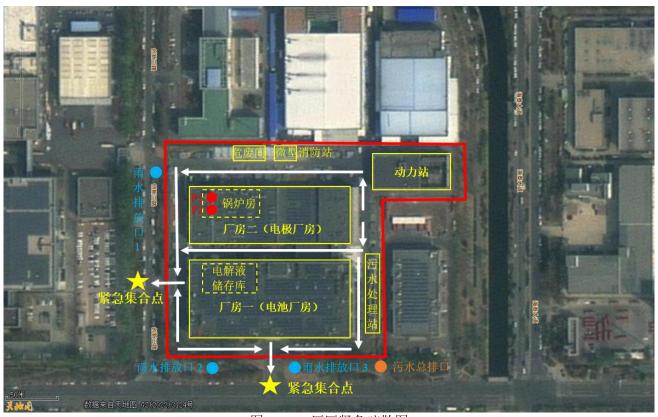


图 2.1-2 厂区紧急疏散图

2.1.4 雨污水排放情况

厂区排水采用雨污分流制。

厂区内雨水经雨水收集篦收集后通过厂区内雨水管网排入市政雨水管网,进入厂区西侧的 西大洼排水河,遇大汛期将向南经宽河泵站提升后排入独流减河,非大汛期不进入独流减河。 厂区设有3个雨水排放口,分别设置在厂区的西侧和南侧。

铝壳电池清洗废水、纯水设备排浓水及生活污水经厂区内污水处理站处理后,经污水总排口排入园区市政污水管网,最终排入咸阳路污水处理厂集中处理。厂区内设有1个污水总排口,污水总排口设置在厂区东侧。

雨污水管网分布情况见附图。

企业生产工艺、原辅料消耗、存储和污染物排放情况具体见《环境风险评估报告》。

2.2 环境风险物质基本情况

根据《企业突发环境环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录 A<突发环境事件风险 物质及临界量清单>,对公司原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的污染物等进 行危险性识别,筛选风险评价因子。由于部分原辅料暂存于天津聚元新能源科技有限公司的仓库内,故该部分风险物质已在《天津聚元新能源科技有限公司突发环境事件应急预案》中进行评估,本预案仅对存于厂区内的电解液、导热油、天然气、废电解液、NMP、NMP 废液和有

机废液进行评估。通过辨识,本公司所涉环境风险物质如下:

表2.2-1 厂区环境风险物质一览表

		表2.2-1	/ 凸叶児//	(险物质一克衣			
风险单 元	名称	风险物质	风险物质 对应附录 A 中的类 别	风险物质含 量	厂区内最 大存在量 (t)	临界量 (t)	风险物 质所属 类别
电解液	电解液(除六氟磷酸锂)	CODcr 浓度 ≥10000mg/L 的有 机废液	Are II shirt /	1×73%	0.73	10	涉水风 险物质
储存库	电解液中的六 氟磷酸锂	健康危险急性毒性物质(类别2,类别3)	第八部分 其他类物 质及污染	1×27%	0.27	50	涉气、涉 水风险 物质
锅炉房	导热油	油类物质	物 -	/	8	2500	涉气、涉 水风险 物质
天然气 管网	天然气	甲烷	第二部分 易燃易爆 气态物质	/	0.028	10	涉气风 险物质
NMP 回收装	NMP	CODcr 浓度 ≥10000mg/L 的有 机废液		/	2	10	涉水风 险物质
置区	NMP 废液	CODcr 浓度 ≥10000mg/L 的有 机废液	公 八 分[7]	/	2	10	涉水风 险物质
	废电解液(除六 氟磷酸锂)	CODcr 浓度 ≥10000mg/L 的有 机废液	第八部分 其他类物 质及污染 物	0.2×73%	0.146	10	涉水风 险物质
危废暂 存间	废电解液中的 六氟磷酸锂	健康危险急性毒性物质(类别2, 类别3)		0.2×27%	0.054	50	涉气、涉 水风险 物质
	有机废液	CODcr 浓度 ≥10000mg/L 的有 机废液		/	0.2	10	涉水风 险物质
注: 天然	汽不单独储存,位	又计算厂区内管线中	天然气的量。				

本公司涉及的风险物质理化性质及危险特性如下:

表2.2-2 风险物质理化性质及危险特性一览表

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
名称	理化性质	毒理学资料
电解液	电解液的成分主要有有机溶剂(质量百分比约 50%~60%)、添加剂(质量百分比约 3%)、六氟磷酸锂(质量百分比约 27%),有机溶剂成分有:①碳酸乙烯酯,分子式为 C₃H₄O₃,透明无色液体(>35°C),室温时为结晶固体,沸点:248°C;闪点:160°C;密度:1.3218;折光率:1.4158(50°C);熔点:35-38°C;本品是聚丙烯腈、聚氯乙烯的良好溶剂。可用作纺织上的抽丝液;也可直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂;在医药上可用作制药的组分和原料;还可用作塑料发泡剂及合成润滑油的稳定剂;在电池工业上,可作为锂电池电解液的优良溶剂。②碳酸二乙酯,分子式为 H₃OCOOCH₃,无色液体,稍有气味;蒸汽压	六氟磷酸锂: LD ₅₀ : 20mg/L(鼠吸 入)。

	1.33kPa/23.8℃;闪点 25℃。	
		易燃,与空气混合可形成爆炸性混
		合物。遇明火、高热能引起燃烧爆
天然气	主要成分为甲烷,天然气不溶于水,无色无味,密度为	炸。与氧化剂接触能发生化学反应
	0.7174kg/m³, 燃点为 650℃, 爆炸极限(V%)为 5-15。	或引起燃烧。在火场中,受热的容
		器有爆炸危险。其蒸气遇明火会引
		着回燃。
NIMD	无色透明油状液体,能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、	遇明火、高温、强氧化剂可燃,受
NMP	芳烃互溶,沸点: 202℃,闪点: 99℃。	热分解有毒氧化氮气体。

2.3 周边环境状况及环境保护目标情况

本公司位于天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新三路 10 号。厂区北侧为天津市 德力电子仪器有限公司和天津市津荣天宇精密机械有限公司,厂区西侧为创新三路,南侧为海 泰南道,东侧隔海泰充换电站与海泰大道相邻。公司周边环境示意图如下所示:



图 2.3-1 公司周边环境示意图

2.3.1 大气环境风险受体

以厂区边界计,调查周边 500m、5km 范围内大气环境风险受体情况。企业周边 500m 范围内人口约为 8030 人,企业周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人,企业周边 5km 范围内人口约为 294400 人,大于五万人。

《天津力神新能源科技有限公司环境风险评估报告》结论表明,本公司大气环境风险受体敏感程度为类型 1(E1)。

2.3.2 水环境风险受体

厂区排水采用雨污分流制。

厂区内雨水经雨水收集篦收集后通过厂区内雨水管网排入市政雨水管网,进入厂区西侧的 西大洼排水河,遇大汛期将向南经宽河泵站提升后排入独流减河,非大汛期不进入独流减河。

铝壳电池清洗废水、纯水设备排浓水及生活污水经厂区内污水处理站处理后,经污水总排口排入园区市政污水管网,最终排入咸阳路污水处理厂集中处理。

由于发生泄露、火灾事故时,事故废液、废水可能通过厂区雨水排放口排入地表水体,故西大洼排水河和独流减河为水环境风险受体。

经调查,厂区雨水排放口所排雨水先经雨水泵站提升后再排入西大洼排水河,发生较大事故时联系泵站管理所关闭闸阀截流事故废水。下游雨水泵站日常均为关闭状态,主要作用是排涝,排放雨水时开启。

经调查,厂区排水口下游 10km 范围内不涉及饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等。厂区雨水下游 10km 流经范围内只包括西大洼排水河,水环境风险受体为西大洼排水河和独流减河。

《天津力神新能源科技有限公司环境风险评估报告》结论表明,本公司水环境风险受体敏感程度为类型 3(E3)。

3 环境风险源识别与风险评估

企业单独编制了《天津力神新能源科技有限公司环境风险评估报告》,对企业涉及的环境风险源进行了辨识、对可能的环境影响进行了评估。根据该环境风险评估报告得出以下结论:

- (1)厂区涉及的环境风险物质为电解液、导热油、天然气、废电解液、NMP、NMP废液和有机废液。环境风险单元为厂房一的电解液储存库、厂房二的锅炉房、厂房二的 NMP 回收装置区、天然气管线、污水处理站和危废暂存间。按照企业突发环境事件风险分级程序和分级方法分别进行大气环境风险事件和水环境风险事件风险分级,最终确定本厂区突发环境事件风险等级为一般风险,突发环境事件风险等级表示为一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]。
- (2)厂区可能发生的突发环境事件包括:液态风险物质(电解液、废电解液、NMP、NMP 废液和有机废液)室内泄漏事故、室外泄漏事故,天然气管线泄漏事故,污水处理站泄漏事故,导热油泄漏事故,风险物质(导热油、天然气、电解液、废电解液、NMP、NMP 废液和有机废液)遇明火、高热能,发生火灾、爆炸事故的次生伴生影响,以及污染治理设施非正常运行事故。
 - (3) 根据事故影响分析,得出以下结论:

①风险物质室内泄漏

电解液、NMP、NMP 废液、废电解液、有机废液发生泄漏后,迅速采用消防砂、吸附棉纱等覆盖泄漏物料,将泄漏的物料转移到带盖的收集桶内,处理后将泄漏物料、消防砂等作为危险废物交由有资质单位处理。

液态风险物质不易挥发,主要造成厂房一、厂房二、危废暂存间内局部污染,每天有专人 定期对厂房和危废暂存间进行检查,一旦发生泄漏会及时被发现,造成的影响范围较小。由于 风险物质泄漏量较小,在及时采取有效的应急措施后,事故可以控制在厂房和危废暂存间范围 内,其泄漏不会不会对大气环境造成明显影响。不会进入雨水管网,无裸露土壤,不会对土壤 或地下水产生影响。

②风险物质室外泄漏

电解液、NMP、NMP 废液、废电解液、有机废液在搬运过程中外壳破损或包装容器损坏,造成液态风险物质洒落或泄漏,事故可以控制在厂区范围内。整个厂区内部道路均为硬化地面,不会对厂区内土壤或地下水造成污染。雨水管网是危害地表水的途径,若没有及时封堵雨水排口,且园区雨水泵站闸阀也未关闭,风险物质有可能通过雨水排水管网进入地表水体西大洼排水河。但由于均为单桶泄漏,泄漏量有限,物质毒性低,对其产生的影响较小,仅会造成水环境风险受体局部轻微污染,且在短时间内可恢复。根据风险物质源强分析,由于风险物质的挥

发性极低,风险物质泄漏后挥发量较小,不会对大气环境造成明显影响。

③导热油泄露

锅炉房设置的导热油炉从结构设计到建立的防控措施(包括安全阀门、液位计、配置检修人员、运行监控室等方面)考虑,发生泄漏的可能性低,导热油炉房设置可燃气体探头及连锁切断装置,发生泄漏事故时,能够通过监控室内控制设备或人员快速切断导热油进出阀门,及时进行检修。厂房二地面均已硬化处理、入口设置缓坡、消防沙、空桶、吸附材料等,室内地面具有可靠的防渗和防流散措施,没有污染土壤、地下水及地表水的途径。因此,导热油在室内泄漏,不会进入雨水管网,无裸露土壤,不会对土壤或地下水产生影响。由于风险物质的挥发性极低,不会对大气环境造成明显影响。

④天然气泄漏

天然气管线发生泄漏时,自动阀和手动阀双失效会导致天然气持续泄漏,如未及时发现,或在发现后未及时对管线泄漏位置进行堵漏,可能造成周围大气环境中甲烷浓度短时间内升高,对周围近距离的人群形成威胁,阀门关闭后,对大气环境和周围人群产生的影响短时间内可恢复。若长时间无法关闭阀门,较长时间泄漏会对周围人群形成远端燃爆的威胁。

⑤污水处理站泄漏

污水处理站池体或管道发生破损,室内地面硬化防渗、入口设置缓坡,发生泄漏后可利用水泵或空桶将其转移至调节池中,具有可靠的防泄漏和防流散措施,泄漏的污水没有进入土壤、地下水、地表水的途径。

⑥初期/小型火灾

发生初期/小型火灾时,使用干粉灭火器进行灭火,不会产生消防废水,不会影响土壤、 地下水和地表水。由于火灾较小,应急处置后火灾持续时间较短,因此产生的有害烟雾较少, 再进行紧急措施后对周边环境影响较小,持续时间较短。

⑦火势蔓延或大型火灾次生/伴生污染事故

火灾次生、伴生污染事故将使空气中颗粒物、CO、NOx、氟化氢、非甲烷总烃浓度短时间增加,由于厂房及危废暂存间每天由专人负责检查,风险物质存放量小、引燃温度高,且不易接触明火,因此上述污染物产生量均较小,造成的影响范围较小,可能造成轻微的大气环境污染,对大气环境产生的影响短时间内可恢复。若没有及时封堵雨水排口,且园区雨水泵站闸阀也未关闭,消防废水可能经雨水排放口流出,风险物质混入消防废水,流入西大洼排水河,造成地表水体局部轻微污染,由于污染物浓度较低,故造成的污染短时间可恢复,没有明显水生生态危害,经扩散稀释后,不会对地表水体形成明显污染和生态影响。

⑧污染治理设施非正常运行

废气治理设施运行异常的最坏情景,未处理的废气直接扩散于厂房内。本公司废气治理设施有专人进行操作,一旦发现设备异常,将立即暂停生产,生产废气也将停止排放。由于未处理的废气多数扩散于厂房内,因此本公司污染治理设施非正常运行时不会对大气环境造成明显影响。

本公司涉及的事故类型、最坏事故情景以及后果分析汇总见下表。

表 3-1 本公司突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

表 3-1 本公司突发环境事件各类情景可能产生的后果分析				
事故类型	突发环境事件的最坏情景	危害后果		
	员工操作不当导致电解液、NMP 废液、 废电解液、有机废液等液态风险物质的 包装容器损坏,造成液态风险物质泄漏。	液态风险物质室内泄漏,主要造成厂房一、厂房二、危废暂存间内局部污染,每天有专人定期进行检查,一旦发生泄漏会及时被发现。厂房、仓库和危废暂存间内均为硬化地面,且入口处均设置缓坡,满足防渗、防流散的措施要求,且发生泄漏后,泄漏量较小,事故可以控制在厂房和危废暂存间范围内,因此风险物质在室内泄漏,不会进入雨水管网,无裸露土壤,不会对土壤或地下水产生影响。由于风险物质的挥发性极低,不会对大气环境造成明显影响。		
风险物质 泄漏	搬运过程中电解液、NMP 废液、废电解液、有机废液等液态风险物质包装容器损坏,导致液态风险物质洒落或泄漏,若控制不力,泄漏的油类物质经雨水管网外排,可能污染地表水体。	液态风险物质室外泄漏,事故可以控制在厂区范围内,造成的影响范围较小。整个厂区内部道路均为硬化地面,不会对土壤或地下水造成污染。雨水管网是危害地表水的途径,若遇降雨天气,没有及时及时封堵雨水排口,且园区雨水泵站闸阀也未关闭,风险物质有可能通过雨水管网进入地表水体西大洼排水河。但由于液态风险物质泄漏量有限,物质毒性低,对其产生的影响较小,仅会造成水环境风险受体局部轻微污染,且在短时间内可恢复。由于风险物质的贮存量较小,挥发性较低,不会对大气环境造成明显影响。		
	储存于锅炉房内的导热油,由于违规操 作可能导致导热油卧罐及其输送管道发 生破损,造成导热油室内泄漏事故。	锅炉房设置的导热油炉从结构设计到建立的防控措施(包括安全阀门、液位计、配置检修人员、运行监控室等方面)考虑,发生泄漏的可能性低,导热油炉房设置可燃气体探头及连锁切断装置,发生泄漏事故时,能够通过监控室内控制设备或人员快速切断导热油进出阀门,及时进行检修。厂房二地面均已硬化处理、入口设置缓坡、消防沙、空桶、吸附材料等,室内地面具有可靠的防渗和防流散措施,没有污染土壤、地下水及地表水的途径。因此,导热油在室内泄漏,不会进入雨水管网,无裸露土壤,不会对土壤或地下水产生影响。由于风险物质的挥发性极低,不会对大气环境造成明显影响。		
	天然气管线老化、破损或对天然气截止 阀的操作失误,导致天然气管线内的天 然气发生泄漏。	天然气管线发生泄漏时,自动阀和手动阀双失效会 导致天然气持续泄漏,如未及时发现,或在发现后 未及时对管线泄漏位置进行堵漏,可能造成周围大 气环境中甲烷浓度短时间内升高,对周围近距离的 人群形成威胁,阀门关闭后,对大气环境和周围人		

	污水处理站中铝壳电池清洗废水、纯水 设备排浓水及生活污水发生泄漏。	群产生的影响短时间内可恢复。若长时间无法关闭 阀门,较长时间泄漏会对周围人群形成远端燃爆的 威胁。 污水处理站池体或管道发生破损,室内地面硬化防 渗、入口设置缓坡,发生泄漏后可利用水泵或空桶 将其转移至调节池中,具有可靠的防泄漏和防流散 措施,泄漏的污水没有进入土壤、地下水、地表水 的途径。
火灾次生/ 伴生污染 事故可能 引起的次	风险物质泄露,若遇明火、高热能,可能发生火灾爆炸事故,火灾/爆炸中会形成伴生/次生颗粒物、CO、NOx、氟化氢、非甲烷总烃等有害污染物。通过大气扩散可能对周边人群健康造成影响。灭火过程可能会产生的消防废水经雨水管网外排,可能污染地表水体。	火灾次生、伴生污染事故将使空气中颗粒物、CO、NO _X 、氟化氢、非甲烷总烃浓度短时间内增加,由于厂房及危废暂存间每天由专人负责检查,风险物质存放量小,且不易接触明火,因此上述污染物产生量均较小,造成的影响范围较小,可能造成轻微的大气环境污染,对大气环境产生的影响短时间内可恢复。若雨水排口未及时封堵,且园区雨水泵站闸阀也未关闭,消防废水可能经雨水排放口流出,风险物质混入消防废水,流入西大洼排水河,造成地表水体污染。
生影响	天然气管线老化、破损,导致天然气发生泄露,若控制不力,泄漏的天然气遇 明火发生火灾、爆炸。	火灾次生、伴生污染事故发生时,天然气的不完全燃烧会使空气中 CO 的浓度短时间内增加,可能造成轻微的大气环境污染,对大气环境产生的影响短时间内可恢复。若雨水排口未及时封堵,且园区雨水泵站闸阀也未关闭,消防废水可能经雨水排放口流出,流入西大洼排水河,造成地表水体污染。
污染治理 设施非正 常运行	AMONO 柜式除尘净化机组及 NMP 回收系统故障致使废气未经处理直接排放。	废气治理设施运行异常的最坏情景,未处理的废气 直接扩散于厂房内。本公司废气治理设施有专人进 行操作,一旦发现设备异常,将立即暂停生产,生 产废气也将停止排放。由于未处理的废气多数扩散 于厂房内,因此本公司污染治理设施非正常运行时 不会对大气环境造成明显影响。

4应急组织机构、人员与职责

公司已建立应急组织机构,负责紧急情况下人员和资源配置、应急小组人员调动、确定现场指挥人员、调查事故原因、组织预案的评审和修订更新、批准预案的启动和终止、负责事故的上报及预案演练等。

4.1 应急组织机构

公司应急组织机构由应急指挥中心(包括总指挥、副总指挥和应急办公室),应急救援小组(包括现场抢险组、通讯联络组、疏散引导组、环境应急组和后勤保障组)组成,各应急救援小组由组长和组员构成。应急组织机构详见下图。

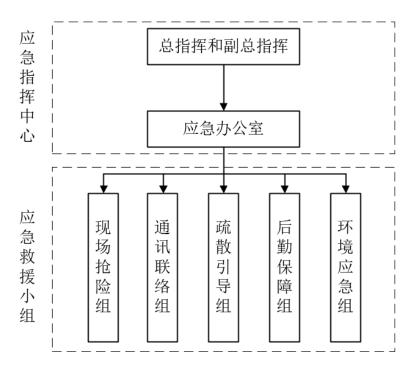


图 4.1-1 应急组织机构设置图

公司应急组织机构的人员组成见下表。

序号 应急组织机构 姓名 公司职务 联系方式 总经理 1 总指挥 梁荣嵘 18717856956 2 副总指挥 胡伟 HSE 部部长 13997926172 3 应急指挥中心 负责人 韩艳阳 HSE 部主管 18222756165 4 值班员 应急办公室 成员 宋庆 18630825015 成员 钱龙 值班员 5 15522865191 组长 蔡强 HSE 部经理 18920080991 6 工艺工程部安全员 7 现场抢险组 成员 于惠东 18622563872 成员 张文学 动力制造部安全员 8 17602663545 9 组长 韩艳阳 HSE 部主管 18222756165 通讯联络组(由应 10 急办公室兼任) 成员 宋庆 值班员 18630825015

表 4.1-1 应急组织机构组成

11		成员	钱龙	值班员	15522865191
12		组长	蒋洋生	HSE 部高级工程师	13920082783
13	疏散引导组	成员	郑瑞楠	值班员	13820015252
14		成员	李享	值班员	13116152310
15		组长	赵家炳	动力制造部安全员	13207570780
16	后勤保障组	成员	唐华苏	动力制造部安全员	17526917836
17		成员	张文达	动力制造部安全员	13942094976
18		组长	庞世悦	HSE 部主管	15902223915
19	环境应急组	成员	李帅	值班员	13021376306
20		成员	韩万国	值班员	13652123611

4.2 应急指挥中心的主要职责

- 4.2.1 应急指挥中心的主要职责
- (1) 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策 及有关规定;
 - (2) 组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行备案;
 - (3) 组建突发环境事件应急处置队伍;
- (4)负责应急防范设施(备)的建设,以及应急处置物资,特别是处理泄漏物和吸收污染物的物资储备;
- (5) 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作,督促、协助内部相关部门及时消除有毒有害物质的泄漏;
 - (6) 负责组织预案的更新;
 - (7) 批准突发环境事件应急预案的启动和终止;
 - (8) 确定现场指挥人员;
 - (9) 协调事故现场有关工作:
 - (10)负责人员、资源配置和应急队伍的调动:
- (11)及时向上级报告突发环境事件的具体情况,必要时向有关单位发出增援请求,并向周边单位通报相关情况;
- (12)接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动,协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结;
 - (13) 负责保护事故现场及相关数据:
- (14)有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习,负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

4.2.2 应急指挥中心中各成员的职责如下

(1) 应急总指挥

全面指挥事故现场的应急救援工作。分析紧急状态和预警级别,启动和终止应急响应,指挥厂区紧急反应行动,监督现场指挥和协调各专业组救援,对外发布信息。

(2) 应急副总指挥

负责所有事故现场操作的指挥和协调,保证现场反应行动的执行,向企业应急总指挥汇报 现场状况,指挥应急专业组现场救援工作。协助总指挥负责具体的指挥工作,当总指挥不在现 场时,副总指挥行使总指挥职责。协调事故报警、情况通报等应急救援工作,必要时代表指挥 部向外发布有关信息。

(3) 应急办公室(负责人: 韩艳阳)

应急办公室是指挥中心的重要组成部分,是指挥中心的常设办事机构,是指挥中心的参谋部。其主要职责是负责收集处置突发环境事件的预警或报告信息,开展迅速的初步事故分析,研判预警级别,报指挥部决策。并按指挥部要求迅速通知集结各应急人员到岗,负责指挥部的指令和应急要求迅速落实,按指挥部指令,协调各小组的应急救援行动,并与公司安全应急组织相协调。当突发环境事件可能影响到周围居民、单位时,由应急办公室负责向周围人群通报事故的相关情况,并根据事态情况,通知周围人群紧急避险。日常按照指挥部的部署,负责组织应急预案的宣贯、应急培训、演练,按照国家地方有关法律法规和管理办法,进行预案的管理和更新等。

4.3 政府主导应急处置后的指挥与协调

公司对突发环境事件应对能力不足,突发环境事件影响到厂区外时,及时报告滨海高新区 应急管理局、滨海高新区生态环境局及外部有关单位求援。当由应急办等有关部门介入或主导 突发环境事件的应急处置工作时,公司内部应急组织机构成员不变,职责由负责应急处置转变 为服从指挥,配合相关部门参与处置工作,配合责任人为公司内部应急总指挥。

5 应急能力建设

5.1 应急处置队伍

公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置队伍,包括现场抢险组、通讯联络组、疏散引导组、后勤保障组和环境应急组等专业处置队伍。各专业处置队伍具体职责如下。

- 5.1.1 现场抢险组(负责人: 蔡强)
- (1)接到通知后,迅速组织队伍奔赴现场,根据事故情形正确佩带个人防护用具,协助事故发生部门迅速切断事故源和排除现场的风险物质。
- (2)根据指挥部下达的命令,迅速抢修设备,控制事故,以防扩大。对事故现场的泄漏 点进行检查,迅速启用泄漏物质围挡、收集设施,对泄漏物质进行及时处理。
- (3) 在保证自身安全的情况下,有计划、有针对性的预测泄漏部位,进行计划性检修, 并进行封、围、堵等的抢险训练和实战演练。
- (4)发生火灾事故,启动二级响应或一级响应时,根据指挥部下达的命令,根据需要对雨水管网进行封堵,防止厂区事故废水通过雨水排放口排出。视火灾情况及时向指挥部报告,请求联防力量救援,配合公司消防队伍进行灭火后的收集处置。当大量消防废水产生的时候,服从并配合政府及其相关部门的指挥,参与处置工作。
 - 5.1.2 通讯联络组(负责人: 韩艳阳)

通讯联络组由应急办公室兼任,职责详见4.2.2中应急办公室的职责。

- 5.1.3 后勤保障组(负责人: 赵家炳)
- (1) 在接到报警后,根据现场实际需要,准备抢险抢救物资及设备等工作.
- (2) 储备足量的急救器材和药品,并能随时取用。
- (3) 根据事故的程度,及时向外单位联系,调剂物资、工程器具等。
- (4) 负责应急物资和应急装备的保管、维护和供应。
- (5)事故发生后,应迅速做好准备工作,伤者送来后,根据受伤症状,及时采取相应的 急救措施对伤者进行急救,重伤员及时转院抢救。
 - (6) 当厂区急救力量无法满足需要时,向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。
 - 5.1.4 疏散引导组(负责人: 蒋洋生)
 - (1) 负责观察风向标确定紧急集合点,对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散。
- (2)发生事故后,根据事故情形佩带好个人防护用具,迅速赶赴现场。根据火灾(泄漏)影响范围,设置禁区,布置岗哨,加强警戒,巡逻检查,严禁无关人员进入禁区。

- (3)发生事故时,接到指令后,维护厂房附近道路交通秩序,引导外来救援力量进入事故现场,严禁外来人员入厂围观。引导非救援人员疏散,引导医护人员进入事故现场。
 - (4) 到达事故发生区域管制交通,指挥救护车、消防车行使进入事故现场。
 - 5.1.5 环境应急组(负责人: 庞世悦)
- (1) 应急处置结束后,联系有资质单位对事故废水进行检测,若满足排放标准,将事故废水引入污水排放系统经污水总排口排放,若不能满足排放标准,则将事故废水通过水泵抽入厂区内污水处理站处理排放。
- (2)负责向应急监测人员介绍事故情况、提供事故涉及风险物质的资料、协助应急监测人员做好应急监测。

5.2 应急物资和应急装备

公司现有应急物资和装备情况如下表所示。

企事业单位基本信息 单位名称 天津力神新能源科技有限公司 物资库位置 微型消防站 经纬度 姓名 庞世悦 庞世悦 姓名 负责人 联系人 15902223915 15902223915 联系方式 联系方式 环境应急资源信息 序号 单位 位置 名称 用途 储备量 防汛沙袋 袋 围堵 门卫室、微型消防站 1 50 2 干沙桶 桶 30 消防、围堵、吸收 厂房一、厂房二、危废暂存间 厂房一、厂房二 3 抹布 麻袋 10 吸收 防护服(处理 2 锅炉房、电解液储存库 4 套 防护 泄漏事故) 橡胶手套(处 300 锅炉房、电解液储存库 5 双 防护 理泄漏事故) 橡胶鞋(处理 双 10 防护 锅炉房、电解液储存库 6 泄漏事故) 厂房一、厂房二、微型消防站 7 护目镜 个 防护 60 防护手套(防 8 双 2 防护 锅炉房 高温烫伤) 防护服(防高 9 套 2 防护 锅炉房 温烫伤) 燃气管道、导 热油管道泄漏 锅炉房 10 套 1 抢修 时维修用的无 火花工具 11 管道堵漏工具 套 1 堵漏 锅炉房 动力房、锅炉房、电解液储存库 12 消防头盔 个 8 防护 13 灭火防护服 套 2 防护 动力房、锅炉房、电解液储存库 14 消防手套 双 200 防护 厂房一、厂房二、微型消防站 15 呼吸器 个 200 防护 厂房一、厂房二、微型消防站

表 5.2-1 应急设施和物资一览表

16	防毒面具	个	200	防护	厂房一、厂房二、微型消防站
17	干粉灭火器	个	50	消防	整个厂区内多处分布
18	二氧化碳灭火 器	个	50	消防	整个厂区内多处分布
19	手推式干粉灭 火器	个	1	消防	电解液储存库
20	急救箱	套	15	救护	厂房一、厂房二、微型消防站
21	洗眼器	个	20	救护	厂房一、厂房二、微型消防站
22	警戒带	盘	5	疏散	微型消防站
23	扩音器	个	2	通讯	微型消防站
24	防爆对讲机	台	8	通讯	关键人员配置
25	抽水泵	台	2	转移收集	微型消防站
26	排水软管	条	2	转移收集	微型消防站
27	应急桶(200L 空桶)	个	50	转移收集	厂区四周

6 预警与信息报送

6.1 报警、通讯联络方式

- (1)公司风险源监控方式以人工监控、视频监控为主,厂区内设有可燃气体报警器和天然气泄漏报警器,发生环境事故时,应急值班室内负责监控的员工可通过监控视频及报警器传来的示警信号及时组织处理并通知本公司应急组织机构。门卫室兼应急值班室,门卫室承担夜间及节假日应急值班,保证 24 小时接警的畅通。门卫室设有直通电话,通讯系统完善,均可供事故发生时报警用。
- (2)事故发生时的联络路径和方式张贴在应急领导小组和门卫室,确保能够及时地报告事故发生情况,若号码更换,相应的环节也应立即更新。公司全体员工保证 24 小时通讯的畅通。
 - (3) 员工应掌握以下应急救援电话。

应急总指挥联系方式: 18717856956

应急副总指挥联系方式: 13997926172

厂外应急联系方式见下表。

序号 单位名称 联系方式 火警电话 119 1 2 公安报警 110 3 医疗急救中心 120 4 天津市应急管理局 022-28450303 5 国家安全生产监督管理总局化学登记中心 0532-83889090 6 天津市环保热线 12369 7 滨海高新区公安局 022-83710975 8 滨海新区公安局高新分局 022-83726402 9 滨海高新区城环局 022-83716220 10 022-83715990 滨海高新区安监局 滨海高新区应急办 022-83715768 11 12 天津市利维特安全技术咨询有限公司 022-60888869 13 天津合佳威立雅环境服务有限公司 022-28569805

表 6.1-1 厂外应急联系方式

公司应急领导小组接到可能导致环境污染事故的信息后,应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案,并通知有关部门采取有效措施防止事故影响扩大,当应急领导小组认为事故较大,有可能超出本级处置能力时,要及时向滨海高新区生态环境局及时上报,研究应对方案,采取预警行动。

6.2 预警机制

6.2.1 预警信息获得

厂区重点风险防控区域处设有视频监控,通过人员定期巡查、门卫室监控视频等方式对存在的危险源进行监控,了解危险源情况,发现情况后由第一发现人及时报告现场负责人或应急办公室(兼通讯联络组)。

6.2.2 预警方式、内容

通过现场工作人员定期现场巡查、监控视频等方式,第一发现人发现情况异常时要立即向应急办公室(兼通讯联络组)报告,应急办公室根据事故情景、规模研判预警等级,并根据预警等级向总指挥或副总指挥报告事故情况。同时可采用手持扩音器由应急指挥中心告知全体人员事故地点、事故时间、事故类型、事故状态等信息。

6.2.3 预警研判、预警等级和预警方案

当有关信息显示突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时,按照应急预案进入预警状态。进入预警状态后,事发部门及公司相关部门须采取以下措施:

- (1) 事发地点
- ①立即启动相关应急措施。
- ②转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员,并进行妥善安置。
- ③组织厂区内应急抢险队伍赶往抢险地点。
- (2) 相关人员
- ①立即向应急办公室、总指挥或副总指挥报告。
- ②跟踪事发部门应急处置动态。
- ③时刻保持应急物资调动以及抢险人员调动的准备。
- ④指挥环境应急救援队伍进入应急状态,掌握并报告事态进展情况。

现场人员做好各项应急准备工作。总指挥或副总指挥接到报告或报警后立即赶赴现场,根据事故性质、准确的事故源、泄漏物质的泄漏量(泄漏时间)、事故的可控程度等对事故预警等级进行研判。根据突发环境事件类型情景和自身的应急能力,将预警等级由低到高依次分为蓝色预警、黄色预警和红色预警。

(1) 蓝色预警

厂区发生三级(现场级)事故,即事故发生区域范围内可控制的小事故。主要包括用灭火器可以控制的小型火灾事故,风险物质的室内泄漏事故,导热油泄漏事故,污水处理站泄漏事故,天然气泄漏报警器初报警。此时启动蓝色预警。

(2) 黄色预警

厂区发生二级(厂区级)事故,主要包括须动用消防栓控制的火灾事故,风险物质室外泄漏事故,天然气泄漏后电磁阀未自动切断,必须人工切断手动阀的天然气泄漏事故。预判企业自身力量可以应对时,启动黄色预警。

(3) 红色预警

厂区发生一级(社会级)事故,即事故影响已经超出了企业的边界。事故情景主要包括厂区发生大面积火灾事故须拨打 119 求助外部消防力量时,泄漏物已经经雨水管网外排的情景,以及天然气泄漏时管线自动电磁阀和手动阀均失效的情景。企业自身力量难以应对时,启动红色预警。

三级预警由事故区域现场负责人或应急办公室确定、发布,二级和一级预警由应急办公室 根据现场情况研判后通知总指挥或副总指挥确定,由应急办公室发布、调整和解除。发布内容 包括事故区域、事故类型、预警级别、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。

6.2 信息报告与处置

6.2.1 企业内部报告

人工报警:要求每位员工熟悉报警电话。

各部门应加强对各危险源的监控,对可能引发环境物质泄漏、火灾等事故的重要信息及时上报。企业内部报告程序为:第一发现人发现事故情况后,立即向公司现场负责人报告,现场负责人接到报警后,根据事故发生地点、种类、强度和事故可能危害方向以及事故发展趋势等情况通知应急指挥部,应急指挥部立即通知应急指挥部成员、各工作组组长,各应急处置队伍按应急处理程序进行现场应急处置。

企业内部信息交流责任人为通讯联络组组长: 韩艳阳。

6.2.2 信息上报

当超过本公司的应急能力需要外界支持时,应立即向滨海高新区有关应急救援部门求援 (环境、应急、消防、医疗、公安等),报告事故情况(包括伤亡人员、发生事故时间、地点、 原因等),当事故可能影响相邻企业或人员时应立即通知对方。

企业外部信息报告责任人为应急总指挥: 梁荣嵘

6.2.3 报告内容

通报分为公司内通报和公司外通报。

本公司通报系统以应急领导小组为中心向外通报,依实际灾害状况做必要的通报,当灾害程度提升时,应根据发生灾害的物质、或火灾程度、风向,适当的通报。

1、公司内通报:

公司内通报由应急领导小组通知各单位人员进行紧急处理。非正常上班时间,则由应急办公室依次电话通知各负责人回公司,以进行紧急应变。

公司内通报制定如下:

- (1) 泄漏(火灾)警报
- "紧急通报!公司______发生(火灾)!地点:_____,飘散方向_____,各应急抢险组人员各就各位,执行抢救(三遍)"。
 - (2) 疏散警报
- "疏散通报!非应急工作组人员(人员、车辆),现在开始疏散,疏散路线经_____,向方向疏散(三遍)"。
 - (3) 解除警报
 - "各位同事请注意! 危险状态已停止,请疏散员工返回各岗位(二遍)"。
 - 2、公司周边可能受到危害的企业通报

突发环境事件可能对周边单位产生危害的,应由应急领导小组安排应急工作组成员对周边 企业进行通报。通知周边单位人员进行紧急处理。

对可能受到危害的企业通报如下:

- (1) 危害警报
- "紧急通报!公司_____发生(火灾,泄漏事故)! 地点:_____,飘散方向_____"。 你单位(某某单位)可能受到危害,现在开始疏散,疏散路线经_____,向 ____方向疏散 (三遍)"。
 - (2) 解除警报
 - "周边单位请注意! 危险状态已停止,请疏散员工返回各岗位(二遍)"。
 - 3、公司外通报:

公司外通报主要是请求支援,在公司外通报表中将列有消防单位,周边企业,医院及政府相关单位等电话,当紧急事故发生时可依此电话表,遵循本公司最近之请求支援,如通报人可依此图表中的电话进行适当请求支援,涉及周边群众生命安全的,应及时请求政府组织周边群众进行疏散。

通报词:

事故发生通报人依通报表联络各单位时,务必注意到通报以最短时间清楚地通知以争取时效所以通报词即为联络时最为方便之参考,通报者可依此所列之项目进行通报。

通报如下所述:
(1) 通报者:公司厂(姓名) 报告
(2) 灾害地点:
(3) 时间:于
(4) 灾害种类:(火灾,泄漏事故)
(5) 灾害程度:(污染物的种类数量,已污染的范围)
(6) 灾情:(已造成或则可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失潜
在的危害程度,潜在的危害程度,转化方向趋向,可能受影响区域)
(7) 请求支援: 请提供 (项目,数量)
(8) 联络电话:

7应急响应和措施

7.1 分级响应机制

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围,将突发环境事件应急处置行动划分为三级响应,由低到高依次为现场级响应(三级响应)、厂区级响应(二级响应)和社会级响应(一级响应)。

事故发生后,应急总指挥根据预警等级确定响应级别。由应急办公室对全公司发布,三级、二级、一级响应分别对应蓝色、黄色、红色预警,并采取相应的应急处置方式。

7.1.1 现场级响应(三级响应)

现场级响应的启动条件是发布蓝色预警。由当班班长启动现场级响应,不启动厂区警报,事故发生区域的当班班长负责现场指挥,实施现场处置。

7.1.2 厂区级响应 (二级响应)

厂区级响应的启动条件是发布黄色预警。由应急总指挥(应急总指挥不在时由应急副总指挥)启动二级响应。事故区域周边一定范围内人员除应急人员外紧急疏散撤离。应急总指挥(或应急副总指挥)负责现场指挥,应急小组集结,听从应急总指挥(或应急副总指挥)的指挥,在做好自身防护后根据分工实施应急处置。

7.1.3 社会级响应 (一级响应)

社会级响应的启动条件是发布红色预警。由应急总指挥(应急总指挥不在时由应急副总指挥)启动公司级响应,厂区警报拉响,除应急人员外其它人员撤离。应急总指挥(或应急副总指挥)负责现场指挥,并及时向滨海高新区应急办和滨海高新区生态环境局报告。应急小组集结,听从应急总指挥(或应急副总指挥)的指挥,在做好自身防护后根据分工实施应急处置。

事故发生后,应急总指挥判断突发事件的紧急程度、危害程度、影响范围,并结合企业内部控制事态的能力确定响应级别,采取相应的应急处理方式。

7.2 应急响应流程

发生风险物质泄漏事故或火灾时,第一发现人员将现场情况马上向车间负责人报告,车间 负责人对现场情况进行判断,如果可以控制在厂区范围内处置,发布蓝色预警,启动三级(现 场级)响应,现场工作人员进行处置。

如事故不能在现场范围内控制,有进一步扩大至厂区的可能,由现场抢险人员立即报告应急总指挥(应急总指挥不在时由应急副总指挥)。应急总指挥对事故信息和可控程度进行判断,事故影响仍可控制在厂区内时,发布黄色预警,启动二级(厂区级)响应,立即通知各应急处置队伍。

如现场发生了非常严重的紧急情况,可能导致严重的土壤污染和地表水污染,需要外部支援时发布红色预警,启动一级(社会级)响应,应急总指挥(应急总指挥不在由应急副总指挥)向滨海高新区政府部门(滨海高新区应急办公室、滨海高新区生态环境局)报告情况,滨海高新区应急办公室视事故情况启动区域应急预案,外部救援力量(周边互助企业、政府部门)到达现场后,公司应急组织机构由负责应急处置转变为服从指挥。

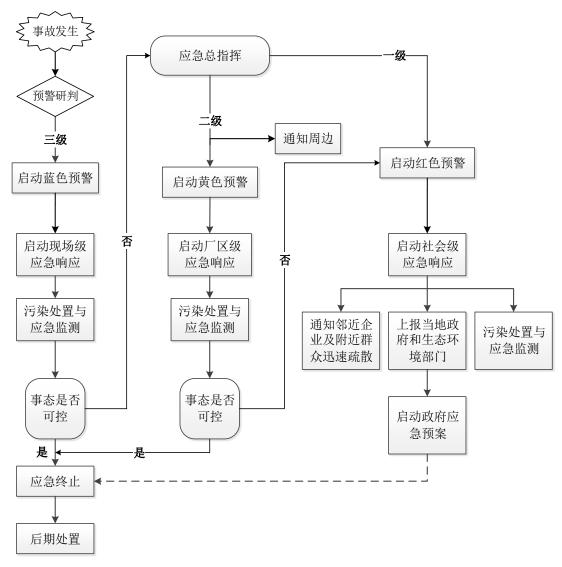


图 7.2-1 应急响应流程图

7.4 现场应急措施

结合企业情况给出几种不同的事故情景下的现场应急处理方式,具体如下:

7.4.1 液态风险物质泄漏事故现场应急处置

7.4.1.1 三级响应

预警方式: 现场人员发现液态风险物质室内泄漏时, 启动蓝色预警。

报告及响应: 当发生液态风险物质室内泄漏事故时,由现场工作人员报告车间负责人,少量泄漏,确定不会有明显环境危害时发布蓝色预警,启动三级响应,不启动公司报警。

应急处置:发生液态风险物质室内泄漏事故时,车间负责人负责现场指挥,调集现场工作人员进行救援,在现场负责人的指挥下投入救援工作。现场人员在做好自身防护后采用吸附材料如消防砂、吸附棉等将泄漏出来的物料吸干或擦除,然后将废吸收材料置于带盖的收集桶内,事故结束后作为危险废物交有资质单位处理。

7.4.1.2 二级响应

预警方式: 现场人员发现液态风险物质室外泄漏,影响范围可控制在厂区内,尚未波及到厂外,启动黄色预警。

报告及响应: 现场值班人员向应急指挥部汇报,应急总指挥启动二级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位。

警戒疏散:由疏散引导组进行现场疏散、隔离,限制无关人员进入。

应急处置:现场抢险组人员穿戴好个人防护用品,迅速封堵雨水管网,切断火源,进行应急处置,采用收集、围挡、消防砂等惰性吸附剂进行吸附处理等处置方式控制泄漏物,控制泄漏物不流入雨水管网,收集物及吸附废物收集至密闭收集桶后暂存在危废间,作为危险物质交由有资质单位处理。

洗消及现场恢复: 现场抢险组人员根据泄漏物性质进行冲洗,冲洗废水收集做危废处理。 处理完毕后,二级应急响应结束,并做好相关记录。

应急终止:液态风险物质的泄漏事故得到控制,其包装桶破损处已及时封堵,或在无法处理包装桶破损时整桶物料已收集至密闭收集桶,引发泄漏事故的风险源已得到控制,无继发可能,且事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要时,本次事故应急终止。

7.4.1.3 一级响应

预警方式: 现场人员发现液态风险物质室外泄漏,事故已无法控制在厂区范围内,液态风险物质流至厂外,启动红色预警。

报告及响应:现场值班人员向应急指挥部汇报并将事故报送全厂员工,应急总指挥启动一级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位。

警戒疏散:由疏散引导组进行现场疏散、隔离,限制无关人员进入。

应急处置:现场抢险组人员穿戴好个人防护用品,切断火源,进行应急处置,采用收集、 围挡、消防砂等惰性吸附剂进行吸附处理等处置方式控制泄漏物,控制泄漏物不继续流出厂区, 污染厂区外雨水管网,收集物及吸附废物收集至密闭收集桶后暂存在危废间,作为危险物质交 由有资质单位处理。

洗消及现场恢复: 现场抢险组人员根据泄漏物性质进行冲洗,冲洗废水收集做危废处理。 处理完毕后,一级应急响应结束,并做好相关记录。

应急终止:液态风险物质的泄漏事故得到控制,其包装桶破损处已及时封堵,或在无法处理包装桶破损时整桶物料已收集至密闭收集桶,引发泄漏事故的风险源已得到控制,无继发可能,且事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要时,本次事故应急终止。

农 7.4-1						
突发环境事件	处置措施					
液态风险物质室内泄 漏事故	1.当发生液态风险物质室内泄漏事故时,由现场工作人员报告车间负责人,少量泄漏,确定不会有明显环境危害时发布蓝色预警,启动三级响应,不启动公司报警。 2.现场人员在做好自身防护后采用吸附材料如消防砂、吸附棉等将泄漏出来的物料吸干或擦除,然后将废吸收材料置于带盖的收集桶内,事故结束后作为危险废物交有资质单位处理。					
	1.现场值班人员向应急指挥部汇报,应急总指挥启动二级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位。 2.由疏散引导组进行现场疏散、隔离,限制无关人员出入。 3.现场抢险组人员穿戴好个人防护用品,迅速封堵雨水管网,切断火源,进行应急处置,采用收集、围挡、消防砂等惰性吸附剂进行吸附处理等处置方式控制泄漏物,尽量控制不使泄漏物流出厂外,收集物及吸附废物收集至密闭收集桶后暂存在危废间,作为危险物质交由有资质单位处理。					
	1. 现场值班人员向应急指挥部汇报并将事故报送全厂员工,应急总指挥启动一级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位。 2.由疏散引导组进行现场疏散、隔离,限制无关人员出入。 3.现场抢险组人员穿戴好个人防护用品,切断火源,进行应急处置,采用收集、围挡、消防砂等惰性吸附剂进行吸附处理等处置方式控制泄漏物,控制泄漏物不继续流出厂区,污染厂区外雨水管网,收集物及吸附废物收集至密闭收集桶后暂存在危废间,作为危险物质交由有资质单位处理。					
应急物资	吸附材料、消防砂袋(含消防砂)、应急铲、收集容器、个人防护用品、隔离警示带					

表 7.4-1 液态风险物质泄漏事故应急处置卡

7.4.2 导热油泄露事故现场应急处置

预警方式: 现场人员发现导热油泄露时, 启动蓝色预警。

报告及响应: 当发生导热油泄漏事故时,由现场工作人员报告车间负责人,启动三级响应, 不启动公司报警。

应急处置:发生导热油泄露事故时,车间负责人通过监控室内控制设备或人员快速切断导热油进出阀门,及时进行检修,导热油炉输送管道发生小面积破损时,应尽可能对泄漏点进行封堵,用砂土或其他惰性材料吸附泄漏废液,然后将废吸收材料置于带盖的收集桶内,事故结束后作为危险废物交有资质单位处理。导热油炉储存罐发生大面积破损时,应迅速穿戴防护装备,实施在线堵漏或残留废物转移,疏散周边无关人员。

洗消及现场恢复: 现场抢险组人员对导热油进行冲洗,冲洗废水收集做危废处理。处理完

毕后,三级应急响应结束,并做好相关记录。

应急终止: 导热油的泄漏事故得到控制,导热油罐或输送管线破损处已及时封堵,引发泄漏事故的风险源已得到控制,无继发可能,且事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要时,本次事故应急终止。

—————————————————————————————————————		
突发环境事件	处置措施	
导热油泄漏事故	发生导热油泄露事故时,通过监控室内控制设备或人员快速切断导热油进出阀门,及时进行检修,导热油炉输送管道发生小面积破损时,应尽可能对泄漏点进行封堵,用砂土或其他惰性材料吸附泄漏废液,然后将废吸收材料置于带盖的收集桶内,事故结束后作为危险废物交有资质单位处理。导热油炉储存罐发生大面积破损时,应迅速穿戴防护装备,实施在线堵漏或残留废物转移,疏散周边无关人员。	
应急物资	吸附材料、消防砂袋(含消防砂)、应急铲、收集容器、个人防护用品、隔离警示带	

表 7.4-2 导热油泄漏事故应急处置卡

7.4.3 污水处理站泄漏事故现场应急处置

预警方式: 现场人员发现污水处理站泄露时, 启动蓝色预警。

报告及响应: 当发生污水处理站事故时,由现场工作人员报告该地点负责人,启动三级响应,不启动公司报警。

应急处置:发生污水处理站泄露事故时,尽可能对泄漏点进行封堵,利用水泵或空桶将泄漏的污水转移至调节池或事故水池中,堵漏完成后,利用水泵将事故水池中的废水抽至调节池。

洗消及现场恢复: 现场抢险组人员对污水进行冲洗,冲洗废水收集后移至调节池。处理完毕后,三级应急响应结束,并做好相关记录。

应急终止: 污水处理站的泄漏事故得到控制, 污水处理站槽体或输送管线破损处已及时封堵, 引发泄漏事故的风险源已得到控制, 无继发可能, 且事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要时, 本次事故应急终止。

突发环境事件	处置措施	
污水处理站泄漏事故	发生污水处理站泄露事故时,尽可能对泄漏点进行封堵,利用水泵或空桶将泄漏的污水转移至调节池或事故水池中,堵漏完成后,利用水泵将事故水池中的废水抽至调节池。	
应急物资	吸附材料、消防砂袋(含消防砂)、应急铲、收集容器、个人防护用品、隔离警示带	

表 7.4-3 污水处理站泄漏事故应急处置卡

7.4.4 天然气泄漏事故现场应急处置

7.4.4.1 三级响应

预警方式: 天然气报警器初报警, 自动电磁阀有效可以自动切断时, 启动蓝色预警。

当天然气发生泄漏事故时,电磁阀自动切断,确定不会有明显环境危害时发布蓝色预警, 启动三级响应,不启动公司报警。

7.4.4.2 二级响应

预警方式: 天然气报警器报警后, 发现电磁阀失效并未自动切断时, 启动黄色预警。

报告及响应: 现场值班人员向应急指挥部汇报,应急总指挥启动二级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位,由现场抢险组成员人工切断手动阀。

7.4.4.3 一级响应

预警方式: 天然气报警器报警后, 发现电磁阀和手动阀双失效时, 启动红色预警。

报告及响应: 现场值班人员向应急指挥部汇报,应急总指挥启动一级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位。

警戒疏散:由疏散引导组进行现场疏散、隔离,限制无关人员进入,并通知厂区周围人群疏散。

应急处置: 当天然气管线发生泄漏,发现电磁阀和手动阀双失效时,应立即关闭气站阀门及院区内其他进气阀门。并上报燃气公司进行求助,通过燃气公司切断上游天然气供应防止天然气泄漏的危害扩大。迅速扑灭各种明火,停止各种明火作业。同时对事故区进行隔离,严格限制出入,禁止车辆通行。泄漏区的电气设备不能随意开或关,应保持原状,避免产生电火花。严禁使用金属工具,以免产生火花,严禁穿着钉鞋和化纤衣服。在气体扩散区停止使用电话、手机等通讯工具。当天然气大范围泄漏时,应当及时扩大警戒区域,并迅速向周围单位、居民区发出险情信号,要求扑灭明火、切断电源、迅速撤离。待天然气安全放散后,抢修人员进场抢修。

应急终止: 天然气的泄漏事故得到控制,电磁阀、手动阀已切断,或上游天然气的供应被切断,管线泄露部分已经得到封堵或修复,天然气无继续泄漏可能,且事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要时,本次事故应急终止。

突发环境事件		衣 /.3-4 大然气管线泄漏争战应急处直下
	突发环境事件	处置措施
当天然气发生泄漏事故时,电磁阀自动切断,确定不会有明显环境危害时发布蓝色预警,启动三级响应,不启动公司报警。 ————————————————————————————————————	天然气管线泄漏事故	二级响应 天然气报警器报警后,发现电磁阀失效并未自动切断时,发布黄色预警,应急总 指挥启动二级响应。通讯联络组通知应急岗位人员到位,人工切断手动阀。 一级响应 现场值班人员向应急指挥部汇报,应急总指挥启动一级响应。通讯联络组通知应 急岗位人员到位。 由疏散引导组进行现场疏散、隔离,限制无关人员进入,并通知厂区周围人群疏

表 7.3-4 天然气管线泄漏事故应急处置卡

	进气阀门,安全放散区域管道内的天然气。当电磁阀和手动阀双失效时上报燃气公司
	进行求助,通过燃气公司切断上游天然气供应防止天然气泄漏的危害扩大。迅速扑灭
	各种明火,停止各种明火作业。同时对事故区进行隔离,严格限制出入,禁止车辆通
	行。泄漏区的电气设备不能随意开或关,应保持原状,避免产生电火花。严禁使用金
	属工具,以免产生火花,严禁穿着钉鞋和化纤衣服。在气体扩散区停止使用电话、手
	机等通讯工具。当天然气大范围泄漏时,应当及时扩大警戒区域,并迅速向周围单位、
	居民区发出险情信号,要求扑灭明火、切断电源、迅速撤离。待天然气安全放散后,抢
	修人员进场抢修。
应急物资	个人防护用品、堵漏工具、隔离警示带

7.4.5 火灾事故现场应急处置

7.4.5.1 三级响应

小面积火灾事故发生后,现场工作人员汇报车间负责人,发布蓝色预警,由火灾发生车间的负责人启动三级响应,不启动厂区警报,事故发生区域的车间负责人负责现场指挥,实施现场处置。

事故发生车间在车间负责人的指挥下投入救援工作,消防砂袋在事故源周边构建事故废水 围挡,防止火灾迅速扩展。如处置成功,及时收集废消防泡沫、干粉、消防砂等灭火废物,作 为危险废物暂存于加盖收集桶内,交由有资质机构处置,三级响应结束。

7.4.5.2 二级响应

若发现初期火灾控制不力,火势扩大,或直接发现火势较大,由当班班长立刻汇报给应急 总指挥,发布黄色预警,启动二级响应。

现场处置人员迅速封堵雨水管网,并开启消防栓进行灭火,引导疏散员疏散除应急人员外 其它人员撤离到紧急集合地点并通知附近人员。待消防结束后,抽出雨水管网中截流的消防废水废液,将全部消防废水废液一并收容到容器中,确保上述工作完成后,二级响应结束。

7.4.5.3 一级响应

若火势进一步蔓延,或火势很大,应急总指挥决定报火警 119,或灭火器处置不力,火势迅速扩大,失去先期处置条件,现场指挥指令应急通讯员报火警 119 时,红色预警,应急总指挥请求启动一级响应,报告滨海高新区政府部门(应急管理局、生态环境局)。

报 119 火警后,在具备安全条件的前提下,指令引导疏散员疏散撤离厂内全部人员、通知附近企业,并做好外部救援力量接引准备。待消防应急力量、政府部门应急力量到达现场后,将安全应急指挥权移交给政府部门,服从其应急安排,总指挥负责与其衔接,带领公司应急力量配合其进行环境应急。

根据火情大小,必要时监测厂界下风向大气中颗粒物、CO、NO_X、氟化氢、非甲烷总烃等有害物质,并进行进一步的人群疏散。

消防废水废液难以控制必须外排,或已经失去控制流向地表水时,建议政府应急指挥部协调关闭区域雨水相关入河泵站。建议监测消防废水中的石油类、总有机碳、氟化物和 COD 以评估污染源强。已经入河的,建议监测河道下游相关断面石油类、总有机碳、氟化物和 COD。本公司协助政府应急力量开展上述建议的应急监测工作。

火灾扑灭后,协助政府应急力量进行收容的消防废水废液的收集暂存,后续做危险废物处置。 置。

洗消及环境恢复: 应急结束后,厂区人员根据所在厂区及外环境土壤中涉及的有害物质性质,按区生态主管部门的有关要求,进行冲洗清理,冲洗废水、污染土壤收集做危废处理。涉及水污染的,配合政府做好环境损害的评估及恢复或可能的赔偿工作。

衔接: 应急处置中出现人身伤害,立即衔接安全生产应急预案,救人第一,求援友邻单位协助进行 120 救援车辆到达之前的伤员救护。

应急终止:火灾现场得到控制,引发火灾事故的风险源已经消除,或得到控制且无继发可能。次生/伴生事故污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内,事故现场的各种应急处置行动已无继续的必要。采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害,并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平时,本次事故应急终止。

应急监测建议方案: 对消防废水产生实际污染的,进行地表水监测,地表水监测石油类、总有机碳、氟化物和 COD。

建议:一级响应启动区域应急预案的,对区域雨水泵站进行控制,对区域可能受影响的土壤或者地表水进行采样监测。

衣 7.4-3 火火事故应急处直下			
突发环境 事件	处置措施	应急物资与装置	
火灾事故	三级响应 小面积火灾事故发生后,现场工作人员汇报车间负责人,蓝色预警,由火灾发生部门当班班长启动三级响应(现场级响应),不启动厂区警报,事故发生车间的车间负责人负责现场指挥,实施现场处置。 事故发生部门在车间负责人的指挥下投入救援工作,消防砂袋在事故源周边构建事故废水围挡,防止火灾迅速扩展。如处置成功,及时收集废消防泡沫、干粉、消防砂等灭火废物,作为危险废物暂存于加盖收集桶内,交有资质机构处置,三级响应结束。 二级响应 若发现初期火灾控制不力,火势扩大,或直接发现火势较大,由车间负责人立刻汇报给应急总指挥,黄色预警,启动二级响应。现场处置人员迅速封堵雨水管网,开启消防栓进行灭火,引导疏散员疏散除应急人员外其它人员撤离到紧急集合地点并通知附近人员。灭火成功后,检查消防废水废液的流向,已经流出厂区外的,在低处沟渠等聚集点利用砂袋进行先行围堵控制。收集全部消防废水废液一并收容到容器中,清理全部污染土	灭火器、灭火毯、消 防砂袋(含消防砂)、 消防水带、消防栓、 个人防护用具	

表 7.4-3 火灾事故应急处置卡

壤收容到编织袋中,确保上述工作完成后,二级响应结束。

一级响应

若火势进一步蔓延,或火势很大,应急总指挥决定报火警 119,或灭火器处置不力,火势迅速扩大,失去先期处置条件,现场指挥指令应急通讯员报火警 119 时,红色预警,应急总指挥请求启动一级响应,报告滨海高新区政府部门(应急管理局、生态环境局)。

报 119 火警后,在具备安全条件的前提下,指令引导疏散员疏散撤离厂内全部人员、通知附近企业,并做好外部救援力量接引准备。待消防应急力量、政府部门应急力量到达现场后,将安全应急指挥权移交给政府部门,服从其应急安排,总指挥负责与其衔接,带领公司应急力量配合其进行环境应急。

8 后期处置

8.1 现场保护

需要启动响应的突发环境事件发生后,应急处置队伍在迅速展开抢险救援的同时,由疏散引导组负责对事故现场进行严格保护,防止与突发环境事件有关的残骸、物品等被挪动,需要移动现场物件的,应作出标记,绘制现场简图并写出书面记录,妥善保存现场重要的痕迹、物证。

8.2 现场清洁

事故应急结束后,应急处置过程产生的泄漏风险物质、废吸附材料、废干粉、废泡沫、消防废水等废物作为危险废物交有资质单位处理。

8.3 善后赔偿(负责人: 梁荣嵘)

- (1) 若有人员受伤,按照国家的相关法律、法规规定执行。
- (2) 周边企业受到影响,造成经济损失的,双方协商达成共识后进行赔偿。
- (3)应急救援过程中,周边企业支援救助的物资、人力等,双方协商达成共识后进行补偿。
- (4) 对环境造成的损害,按政府要求进行恢复和赔偿。

8.4 事故调查和评估

突发环境事件内部调查由事件发生部门负责组织,涉及操作工位应如实提供相关材料。如 突发环境事件由公司进行调查,由事件发生部门如实提供相关材料并做好有关配合调查的工 作。公司突发环境事件应急指挥部负责组织有关专家,会同事发部门进行应急过程评价,编制 突发环境事件调查报告和应急总结报告,并在响应解除后1个月内上报公司突发环境事件应急 领导小组。

9保障措施

9.1 通信与信息保障

公司应急领导小组设应急办公室和应急值班室(门卫室),负责 24 小时值班,接警工作。 遇有环境事故发生,及时组织处理并通知有关方面。各风险单元发生事故时,现场人员可通过 收集迅速将灾害信息传送到应急办公室内。日常对通信设施进行经常性检查,确保通信系统的 可靠性,发现问题及时解决。外部应急联络电话见附件。

9.2 应急队伍保障

公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置队伍,包括现场抢险组、信息联络组、警戒疏散组、后勤保障组和环境应急组等专业处置队伍。

9.3 应急物资装备保障

应急工作组根据其救援职责,配备必要的应急救援装备。保证应急资源物资及时合理地调 配与高效使用。

公司设置应急救援设备、设施、防护器材、救治药品和医疗器械等储备制度,储备必要的应急物资和装备。各部门每月对消防设施、应急设施做一次检查,确保各类消防设施都处于可用状态。

本公司的应急物质装备情况详见《天津力神新能源科技有限公司环境应急资源调查报告》。

9.4 经费及其他保障

处置突发环境事故所需工作经费列入公司财政预算,由财务部门按照国家经费要求落实。 主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。

公司各部门在发生事故时,要紧密配合、全力支持事故应急救援,在人力、技术和后勤等方面实行统一调度。同时,根据职责分工,积极开展演练、物资储备,为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

10 应急培训和演练

10.1 应急培训

- (1) 应急处置队员定期参加专业应急处置培训,培训的内容包括应急处置工作开展的程序,不同级别响应的响应条件和应急动作,应急处置设备和防护装备的使用,现场应急处置的步骤,厂区内涉及危险化学品的物化性质、危险性和应急处理措施等。
- (2)公司员工定期参加应急处置基本知识培训,培训的内容包括不同岗位可能发生事故的应急处置步骤,发生突发环境事件时的报告方式,不同级别响应的应急动作,安全撤离的方式和集合地点等。
 - (3) 向周围环境保护目标官贯应急知识。
 - (4) 每次培训完毕,应急指挥指定专门人员对应急培训内容、方式做好记录。

10.2 应急演练

公司每年组织至少一次突发环境事件应急救援演习,以锻炼和提高在突发环境事件状态下的快速应急处置能力,使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序,提高协同作战的能力,检验应急设施的使用效果,保证应急处置工作有效、迅速地开展。

根据厂区可能发生的突发环境事件进行应急演练,重点包括液态风险物质泄漏事故应急演练、天然气管线泄漏事故、厂内火灾事故次生影响的应急处置等,整个应急响应程序注重各环境的演练,具体包括以下几项内容:

- (1) 预警和报警;
- (2) 决策;
- (3) 指挥和控制;
- (4) 人员疏散清点:
- (5) 应急处置:
- (6) 应急救援预案终止。

每一步骤均有记录,演练结束后及时归档。

演练活动应制定应急演练计划,设立演练小组和工作小组,参演者在演练结束后提交总结,公司应急办公室对总结和演练的整体情况进行评估,分析存在的问题和不足,提出改进措施和建议。并督促有关部门进行整改,进行应急预案修订。应急综合演练和专项演练记录表如下。

表 10.2-1 应急演练记录表

演练单位		演练负责人	
参加人员			

演练开始时间	演练结束时间
演练目的	
演练内容	
演练过程	
演练过程中存在的问题 和不足	
改进措施和建议	
	表 10.2-2 应急专项演练记录表
专项名称	
演练单位	演练负责人
参加人员	·
演练开始时间	演练结束时间
演练目的	
演练内容	
演练过程	
演练过程中存在的问 题和不足	
改进措施和建议	

11 奖惩

11.1 奖励

在环境突发事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人,根据有关规定给予奖励:

- (1) 出色完成应急处置任务,有效地防止重大损失发生的;
- (2) 抢险、救灾和排险工作中有突出贡献的;
- (3) 对应急救援工作提出重大建议,实施效果显著的;
- (4) 有其他特殊贡献的。

11.2 责任追究

在环境突发事件应急救援工作中有下列行为之一的,根据相关规定追究责任及相关纪律处分:

- (1) 不认真执行应急预案,拒绝履行应急救援义务,从而造成事故及损失扩大,后果严重的;
 - (2) 不按照规定报告、通报事故真实情况的;
 - (3) 应急状态下不服从命令和指挥,严重干扰和影响应急工作的;
 - (4) 盗窃、挪用、贪污应急救援工作资金或物资的;
 - (5) 阻碍应急工作人员履行职责,情节及后果严重的;
 - (6) 严重影响事故应急救援工作实施的其他行为。

12 预案发布、更新

12.1 预案发布及备案

修改完善后的应急预案由总经理签署发布令,宣布应急预案生效。相关人员将发布的应急预案由总经理批准后,按规定报高新区生态环境局备案,同时抄送给应急工作组各组负责人以及周边企业和社区负责人。

每年应急演练结束后,根据实际演练中暴露出来的问题对应急预案进行修改完善, 及时更新。

12.2 更新

公司的应急预案至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况,并按照有关应急预案报备程序重新备案(备案内容除环境应急预案报告外,还应包括预案编制说明、环境应急资源调查报告和环境风险评估报告)。

有下列情形之一的,应急预案应当及时修订:

- (1)公司因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的。
 - (2) 公司生产工艺和技术发生变化的。
 - (3) 周围环境发生变化,形成新的重大危险源的。
 - (4) 应急组织体系或者职责已经调整的。
 - (5) 依据的法律、法规、规章和标准发生变化的。
 - (6) 应急预案演练评估报告要求修订的。
 - (7) 应急预案管理部门要求修订的。

12.3 制定与解释

本预案由本公司制定并负责解释。

12.4 应急预案实施

本预案自签发之日起施行。

附录术语

1、突发环境事件

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素,导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质,突然造成或可能造成环境质量下降,危及公众身体健康和财产安全,或造成生态环境破坏,或造成重大社会影响,需要采取紧急措施予以应对的事件,主要包括:大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。突发环境事件具有突发性、公共性、危害性、多变性和多样性。

2、突发环境事件分级标准

《国家突发环境事件应急预案》按照突发事件严重性和紧急程度,突发环境事件分为特别重大(I级)、重大(II级)、较大(III级)和一般(IV级)四级。

(1) 特别重大(I级)突发环境事件。

凡符合下列情形之一的,为特别重大突发环境事件:

- ①因环境污染直接导致 10 人以上死亡或 100 人以上中毒的;
- ②因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的;
- ③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的:
- ④因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的;
- ⑤因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的;
- ⑥1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的;核设施发生需要进入场外应 急的严重核事故,或事故辐射后果可能影响邻省和境外的,或按照"国际核事件分级 (INES)标准"属于 3 级以上的核事件;台湾核设施中发生的按照"国际核事件分级 (INES)标准"属于 4 级以上的核事故;周边国家核设施中发生的按照"国际核事件分级 (INES)标准"属于 4 级以上的核事故;
 - ⑦跨国界突发环境事件。
 - (2) 重大(II级)突发环境事件。

凡符合下列情形之一的,为重大突发环境事件:

- ①因环境污染直接导致 3 人以上 10 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下中毒的;
- ②因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的;
- ③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的:
- ④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死 亡的:

- ⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的;
- ⑥重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生泄漏等事件,或因倾倒、 堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保 护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的;
- ⑦1、2 类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响,或核设施和铀矿冶炼设施发生的达到进入场区应急状态标准的,或进口货物严重辐射超标的事件;
 - ⑧跨省(区、市)界突发环境事件。
 - (3) 较大(Ⅲ级)突发环境事件。

凡符合下列情形之一的,为较大突发环境事件:

- ①因环境污染直接导致 3 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下中毒的;
- ②因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的;
- ③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的;
- ④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的;
- ⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的;
- ⑥3 类放射源丢失、被盗或失控,造成环境影响的;
- ⑦跨地市界突发环境事件。
- (4) 一般(IV级)突发环境事件。

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。

附图附件

附图

- 附图 1 企业地理位置图
- 附图 2 企业周边环境图
- 附图 3 厂区平面布局图
- 附图 4 厂区雨污水管网图
- 附图 5 厂区应急疏散路线图
- 附图 6 厂区应急资源分布图
- 附图 7 大气环境风险受体图

附件

- 附件1 原环评批复
- 附件 2 危废协议
- 附件3 应急通讯名单
- 附件 4 应急物资
- 附件 5 会议纪要及签到表